


Travers festes til stolpe med medfølgende treskruer

Jordlisse kobles mot jording for mastepunkt ved å benytte C-press


Kabelskjermer må ha "dryppnese" for å unngå vannføring inn i kobling, og at kobbervann renner inn på aluminiumstravers.

Faseavstand kan justeres ved å løsne muttre på klammerhalvdel nærmest travers

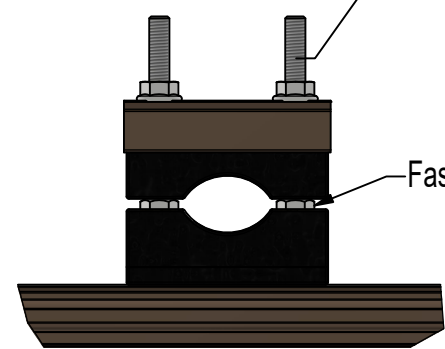

For best mulig strømføringsevne må eloksering (brunt belegg) skrapes/ slipes bort bak underlagsskive, for så å påføres kontaktfett umiddelbart.

Kabelsko plasseres mellom underlagsskive og spennskive for å unngå direkte kontakt mellom kobber og aluminium

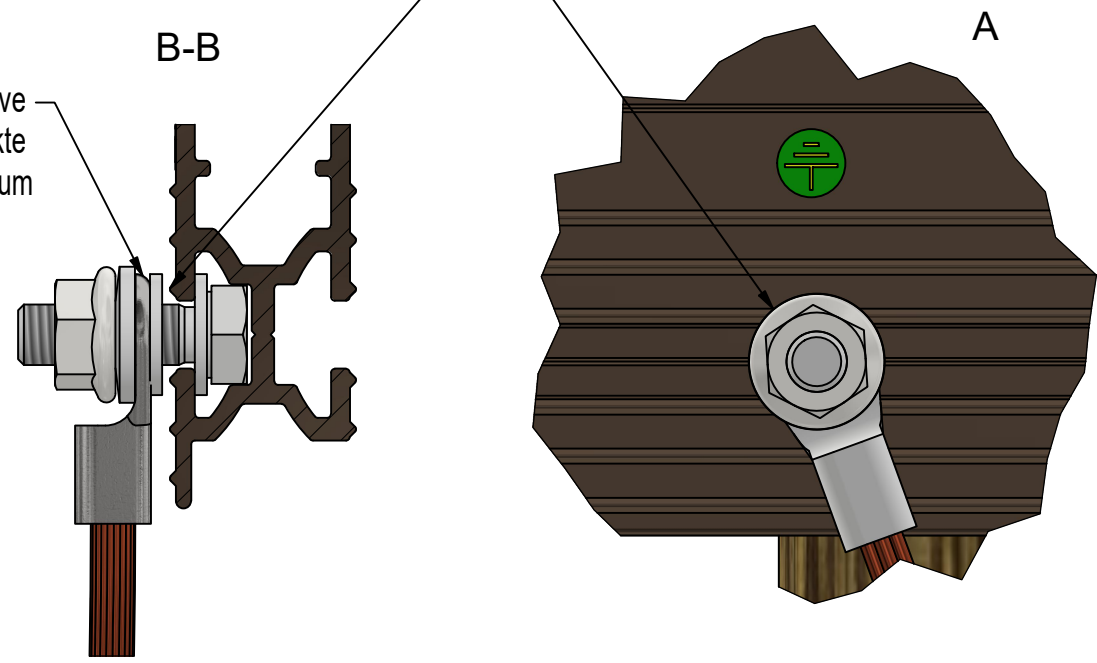

Generell informasjon:

- For å unngå korrosjon må aldri kobber komme i direkte kontakt med aluminium. Indirekte kontakt, som f.eks. at vann fra kobberleder ledes inn på aluminium, må også unngås.

- Ved veldig høye skjermstrømmer anbefales direkte jording av kabelskjermer.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.
Tegnet av: Andreas	Kontrollert: Sølvi	Godkjent: Sølvi	Dato: 05.07.2024
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:		Projeksjon: [Symbol]	Inspeksjonsmål: XX,XX
KABELNEDFØRING		Dato: 03.07.2024	Vekt: 6,7 kg
Bruksanvisning kabeltraverser		Rev.:	Ark:
10-A5012		-	A3 - 1/1

